

江苏省安全生产委员会办公室

关于对常州市安全生产综合督查 企业存在问题进行反馈的函

常州市安委办：

8月12日至14日，省安委会第十三督查组对常州市9家企业进行了安全生产抽查，发现了一些问题和隐患以及需要改进的事项，现予以反馈。请常州市安委办按程序督促做好后续工作，并提出如下要求：

1、对此次督查中发现问题较严重的常州市凌光防腐涂料有限公司，请督促有关地区、有关部门责令该企业立即停产整顿，经复查后方可恢复生产。对常州大成绿色镀膜科技有限公司、常州市华晨铸造有限公司等涉及铝镁机加工产生金属粉尘的企业，必须按照近期国务院安委办、省安委办、省安监局等相关文件精神实施停产检查，整改到位后按照有关要求，经验收后方可恢复生产。

2、对此次督查组查出的其他企业存在的安全生产问题和隐患，应迅速要求有关地区、有关部门责令企业立即或限期整改，并做好整改工作的落实。请常州市安委办做好跟踪督办工作。

附件：企业检查中发现问题



附件:

企业检查中发现的问题

一、常州市凌光防腐涂料有限公司

(本次检查企业停产)

- 1、缺少使用物料 MSDS, 未进行告知危害。
- 2、装置未见静电接地。
- 3、可燃液体车间抽料泵未接地。
- 4、生产车间电气开关不防爆, 电机无保护接地。
- 5、建议核实聚酯多元醇连锁工艺实用性。
- 6、仓库通风条件宜加强。
- 7、储存物料宜按危险性分类存放。
- 8、核实可燃气体泄漏报警器探头位置。
- 9、生产场所使用电气防爆应按标准整改。

(检查专家: 蒋国松、陆俊生)

二、常州永盾机械有限公司

1、未按江苏省 2007 年劳动保护用品配备标准为员工配备劳动保护用品 (安全鞋)。

2、机械加工作业区未见通风设施, 油雾重, 影响员工身体健康。

3、物品堆放未设置标识, 堆放不规范, 易燃物品堆放有禁火标识, 但未配备消防器材, 物品堆放高度不符合标准。

4、员工穿凉鞋、短裤在现场作业。

（检查专家：周国鸿、韩宛君）

三、今创集团股份有限公司

1、虽然对国际城轨车间打磨尘按照《工作场所空气粉尘测定第一部分：总粉尘浓度》进行了检测，符合标准，但是没有测定结果对照粉尘防爆安全规程（铝粉）进行对比，依据对比结果采取技术、管理措施。

2、建议对国际城轨车间打磨工位设置通风除尘设施。

3、建议按照劳动防护用品配备标准配备护目镜。

（检查专家：周国鸿、韩宛君）

四、常州豪爵铃木摩托车有限公司

（本次检查企业正常生产，检查内容为铝合金制品打磨工段）

1、引风机部位未见静电接地。

2、防暑降温措施不应影响正常安全卫生设施运行，且应考虑人体卫生学承受能力。

3、抛丸机附近地面建议及时清扫，防止人员滑倒。

（检查专家：周国鸿、陆俊生）

五、三鑫重工机械有限公司

（生产现场未发现存在铝镁粉尘）

1、应在生产现场醒目处增设安全警示标识。

- 2、应加强桥式起重机的吊索具管理。
- 3、工业气瓶（氧气、乙炔等）应采取防倾倒措施。
- 4、焊入间应采取防范职业病危害的措施，正确佩戴劳动防护用品。

（检查专家：蒋国松、韩宛君）

六、新阳科技集团有限公司

（本次检查主要为物料装卸部位，企业正常生产）

- 1、卸料阀口未装快速拉断阀。
- 2、电机漏电保护接地未接。
- 3、卸车泵区域有用泡沫夹心板临时用房，应立即拆除、更换材质。
- 4、正确使用和保养消防器材。
- 5、应急通道不应设阻挡设施。
- 6、尾气回收管应装单向阀，并用软联接。

（检查专家：韩宛君、蒋国松、陆俊生、周国鸿）

七、圩塘汽渡

- 1、加强对《内河渡口渡船安全管理规定》的学习执行。
- 2、完善应急预案，按规定每月开展船岸应急演练。
- 3、渡船应张贴消防救生方向演示图和标示应急通道。
- 4、加强渡船船员培训，谨慎驾驶，主动避让过往船只。

（检查专家：凌人渊）